

Sequenza d'esecuzione della CALIBRATURA DEL MATERIALE

Avviare il computer del nastro trasportatore

Vel. nastro	1.64 m/sec	B# 0
Tasso	0.12	t/ora
Tot.	873314.9	tonnellate

Premere
il tasto #

Computer del nastro trasportatore

Menu principale

1. Avvio
2. Impostazione
3. Calibratura
4. Visualizzazione
5. Stampa

Premere
3, invio,
3, invio

3.3 Schermo di calibratura del materiale

Intervallo peso	1.0
Tot. Peso a ponte	21.45 tonnellate
Cal percentuale	100.0 %
Avvio / Arresto	off
Tasso	127.9 t/ora
Totale	20.873 tonnellate

Con i tasti
Su / Giù
selezionare
off e
premere
"invio".
"On"
apparirà

Se richiesto, inserire la password

Far scorrere un ammontare noto di materiale sul pesatore. Quando tutto il materiale è stato pesato, premere "invio". Il display di Avvio / Arresto tornerà su "off".

Muovere il cursore sul Totale Peso/ponte ed inserire l'ammontare effettivo misurato dal peso a ponte. Premere "inv", "inv", premere il tasto "#" 4 volte e "inv"

Azzeramento del totale di controllo

1. Con lo schermo in modalità Avvio, premere il tasto "2" fino all'apparire della voce "Totale di controllo" sul fondo dello schermo.
2. Premere il tasto "0". Se richiesto, inserire la password (impostazioni di fabbrica: 1234 + inv.). Seguire quindi le istruzioni sullo schermo.

Azzeramento del totale generale

1. Con lo schermo in modalità Avvio, premere il tasto "2" fino all'apparire della voce "Totale generale" sul fondo dello schermo.
2. Premere il tasto "0". Se richiesto, inserire la password (impostazioni di fabbrica: 1234 + inv.). Inserire poi la seconda password (impostazioni di fabbrica: 2345 + ent) e seguire le istruzioni sullo schermo.

Azzeramento degli errori

1. Premiere il tasto "1". Se richiesto, inserire la password (impostazioni di fabbrica: 1234 + inv.). Seguire le istruzioni sullo schermo.

Lettura del Rapporto di prestazione del turno (opzionale)

1. In modalità Avvio. Premere il tasto "8" della tastiera. Premere il tasto "#" una volta terminato.

Lettura della schermata di ingegneria di diagnostica

1. Dalla schermata di Avvio, premere il tasto "#" per raggiungere la schermata del Menu principale.
2. Premere "9995". Apparirà la schermata della diagnostica del sistema. Premere il tasto "#" e "inv" una volta terminato.

Regolazione del contrasto dello schermo

1. Premere il tasto "#" 5 volte. Usare quindi i tasti meno "-" e zero "0" per regolare il contrasto.

WestWeigh Controls Limited
Telefono - 0044 01932 344443 -
Fax 0044 01932 344775
E-mail - sales@westweigh.com

Sequenza d'esecuzione dello ZERO

Questa sequenza deve essere eseguita il più spesso possibile

Avviare il computer del nastro trasportatore

Vel. nastro	1.64 m/sec	B# 0
Tasso	0.12	t/ora
Tot.	873314.9	tonnellate

Selezionare "6" dalla tastiera

ASSICURARSI CHE IL NASTRO SIA VUOTO

Inserire la password se richiesto

Inserire il Numero di password:
1234

Lo schermo di calibratura del peso apparirà con lo Zero evidenziato

1.2 Calibratura del peso

Durata cal.	1
Portata peso	25.0 Kg
Cal. zero	1134 volte
Intervallo cal.	765 volte
Imp. rimasti	0
Peso su cell. di car.	0.03 Kg

Premere Invio due volte. Quando il valore degli impulsi rimasti è zero, premere il tasto #. La schermata tornerà alla schermata di Avvio. La sequenza zero è ora completata.

Sequenza d'esecuzione della PORTATA

Questa sequenza è generalmente eseguita solo al primo commissionamento del pesatore

Computer del nastro trasportatore

Vel. nastro	0.0 m/sec	B# 0
Tasso	0.0	t/ora
Tot.	873314.9	tonnellate

Selezionare "7" dalla tastiera

Arrestare il nastro. Assicurarsi che il nastro sia vuoto. Collocare il peso di test sul rullo folle.

Inserire la password se richiesto

Inserire il numero di password:
1234

Lo schermo di calibratura del peso apparirà con Portata evidenziata

1.2 Calibratura del peso

Durata cal.	1
Portata peso	25.0 Kg
Cal. zero	1134 Volte
Cal. portata	765 Volte
Imp. rimasti	0
Peso su cell. di car.	0.03 Kg

Premere Invio 4 volte. Premere il tasto #. La sequenza Span è ora completata.